

ΥΠΠΟ - ΕΣΜΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΜΕ α.α. 61

ΑΘΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1980

1/23



Αθήνα, 15-2-1980

Πρός τήν
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων
Ακροπόλεως.


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τήν απομάκρυνση του λίθου με α.α. 61 (δηλαδή τό μέλος τής 5ης σειράς στον Ν. τοίχο μορφής Γ που είναι τοποθετημένο στην ΝΔ γωνία του Έρεχθείου πάνω από τό όποιο ήταν έδρασμένη ή προς Δ. φατνωματική πλάκα τής Ν. Προστάσεως).

Παρακαλεΐται ή Επιτροπή Ακροπόλεως νά αποφασΐσει για τήν απομάκρυνση του άνωτέρω μέλους, γιατί με βάση τήν μελέτη σαν όριο για τήν αποσυναρμολόγηση στον Ν. τοίχο είχε τεθει ή 4η σειρά των λίθων στην περιοχή τής Ν. Προστάσεως και γιατί μετά τήν άφαίρεση κονιαμάτων από τήν Β. κατακόρυφη παρειά του λίθου 61 άποκαλύφθηκε σιδηρά σύνδεση μορφής πύ πλάτους 8εκ. μολυβδοχοημένη και τοποθετημένη μεταξύ των λίθων 76-77 που υπόκεινται του λίθου 61.

Η σύνδεση αυτή τοποθετημένη από τον Μπαλάνο πρέπει όπωσδήποτε νά αφαιρεθει γιατί υπάρχουν σαφείς ένδείξεις ότι έχει έντονα διαβρωθει, (έχει "φουσκώσει" προς τά πάνω ο χυτός μόλυβδος ενώ ρηγματώσεις στο κονίαμα που κλείνει τον όριζόντιο άρμό μεταξύ των λίθων 61 και 76-77, δείχνουν πως ή σιδηρά σύνδεση "άνασηκώνει" τό μέλος 61 λόγω τής διογκώσεώς της από όξειδωση). Πέρα από αυτό υπάρχει και ένας άλλος λόγος που πρέπει νά αφαιρεθει ο λίθος 61. Δυστυχώς όπως φαίνεται και στο έπισυναπτόμενο σχέδιο ο λίθος έχει θραυσει διαμπερως στο σημείο τής γωνίας. Η θραύση αυτή προκλήθηκε από άγνωστη αίτία σίγουρα όμως επιτάχυνε τήν διαδικασία θραύσεως και τό προς Δ. σέλος τής σιδηρής στεφάνης Μπαλάνου που έδραζόταν στον γωνιόλιθο σε είδικά διαμορ-

φωμένη έντορμία. Έτσι τό μέλος πρέπει νά έπανασυνδεθεΐ κατάλλη-
λα, ώστε νά αποκτήσει τήν άρχική του ένιαία μορφή καί μηχανικά
νά συμπεριφέρεται σάν ένιαϊος λίθος καί όχι σάν δύο άνεξάρτητα
μεταξύ τους μέλη.

Ο Αρχιτέκτων

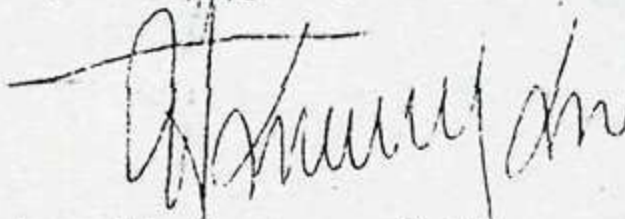

Α. Παπανικολάου.